

Guasto dell'attuatore turbo X-Type e S-Type



Guasto: Lampeggio della spia delle candele sul cruscotto. Questo attuatore rappresenta un problema molto frequente nei veicoli Jaguar X-Type e S-Type diesel prodotti tra il 2003 e il 2015. Il malfunzionamento dell'attuatore sul turbocompressore a geometria variabile (VGT) causa l'entrata del motore in modalità di emergenza con potenza nettamente ridotta. Sul quadro strumenti la spia delle candele lampeggia e l'avviso relativo al guasto del cambio compare con una certa frequenza sullo schermo LCD del quadro. Tutti questi sintomi potrebbero iniziare in modo intermittente, ma diventano permanenti con il tempo.

Spesso si riscontrano i codici di guasto P132A e/o P132B durante l'analisi diagnostica del veicolo per i sintomi di cui sopra. A seconda dello strumento diagnostico utilizzato, questi possono essere visualizzati come "sconosciuti" o offrire una descrizione sulla falsariga di: turbocharger/supercharger boost control fault/performance (guasto/prestazioni ridotte controllo sovralimentazione turbocompressore/supercharger). Entrambi i codici di guasto fanno riferimento direttamente all'attuatore VGT.

Questi attuatori controllano la geometria variabile nel turbocompressore e non sono venduti separatamente dal rivenditore principale: è necessario acquistare il turbocompressore completo a un costo esorbitante.

Offriamo una soluzione di ricondizionamento dell'attuatore turbo molto più efficiente a un costo molto inferiore rispetto a un ricambio nuovo. Il nostro servizio di test e ricondizionamento consente un notevole risparmio.

Sintomi di guasto frequenti:

- Modalità di emergenza
- Prestazioni limitate
- Lampeggio della spia delle candele
- Spia di gestione motore accesa

- Nessuna accensione / perdita di potenza
- Scritta guasto cambio sullo schermo LCD

Codici di guasto frequenti:

- P132A turbo charger boost control (controllo sovralimentazione turbocompressore)
- P132B turbo boost control A performance (prestazione controllo sovralimentazione turbocompressore A)

Veicoli interessati:

- Jaguar X-Type 2003-2010
- Jaguar S-Type 2004-2008

Codici componenti soggetti a guasti:

6NW008412 / 712120 / G-221

6NW009206 / 752406 / G-36

6NW008412 / 712120 / G-149

Test e ricondizionamento:

Sottoponiamo ogni attuatore turbo a rigorosi test approfonditi con la nostra soluzione di prova, che simula condizioni reali. Una volta che l'attuatore è stato identificato come guasto, i nostri tecnici altamente qualificati lo smonteranno e ricondizioneranno utilizzando solo componenti della migliore qualità. Dopo il ricondizionamento, l'attuatore viene nuovamente controllato simulandone il posizionamento su un turbocompressore per garantire che funzioni secondo le specifiche originali del produttore.

Programmazione:

Questa unità è precodificata in fase di fabbricazione, quindi non occorre la riprogrammazione quando viene restituita: basta installarla ed è perfettamente funzionante.

Garanzia

12 mesi sul lavoro svolto



<http://www.mobimax.it/>